


5 kpl

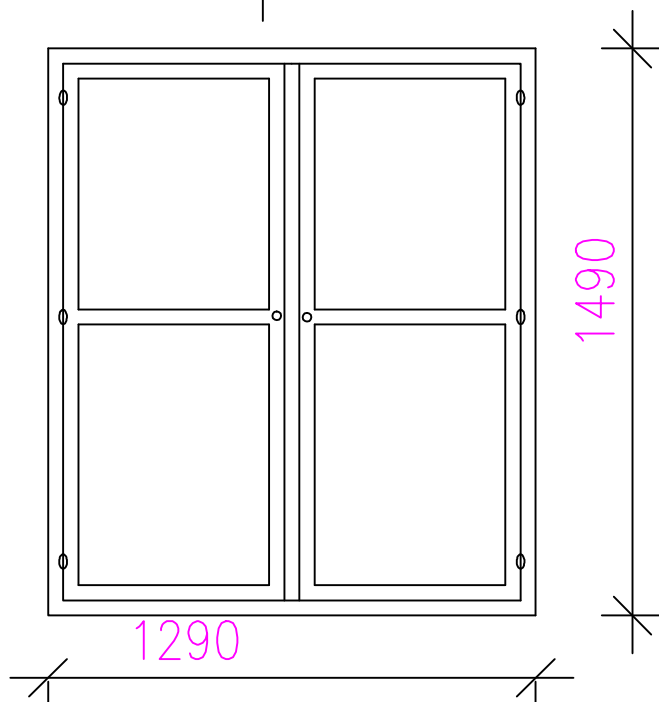

u-arvotavoite  $\leq 0,8W/m^2K$

Pääurakoitsija vastaa runko-  
aukkojen mitoittamisesta  
runkoseinälle ja ikkunoiden  
tarkistusmittauksesta  
hirsiseiniin vanhoihin  
aukkoihin, riverako noin  
10–15mm

–Karapuut uusitaan kaikkine  
riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen  
höyrynsulkuteippaus karmin  
reunasta karapuun yli hirren  
reunaan

–Ulkopintaan  
ilmansulkupaperi nidottuna  
karmin reunaan ja hirren  
reunaan.

IKKUNAT, puurakenteiset ilman alumiinilistoituksia ulkopinnassa

Lasitukset, sisäpuite kaksilasinen eristyslaselementti, ulkopuite tasolasi, TPE-tiivisteet  
sisäpuitteeseen 2x, ulkopuitteen ja listan väliin 1x

Värit, ulkopinta valkoinen RAL9010, kaikki puupinnat kirkas kuultokäsittely 3x  
(rakennus peruslämmöllä, lakkapinta ei sovellu)

Kilvet, painikkeet, tappisaranat sinkityt (tehtaan vakiot), osat kiinnitettyinä, kaikkiin  
ikkunoihin kiintopainikkeet, aukkipitolaite ja alumiiniverkko-hyttyspuite, yläkarmiin Biobe  
400mm tai vastaava.

Asennusreiät valmiit, vaalean ruskeat peitetulpat toimitukseen,

KARMISYVYYS >200–220mm, tehtaan vakiomitta

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			IKKUNAKAAVIO 3A	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ikkunakaavio_3A Laajennusosan suuremmat	1:20
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20-10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	