


Pääsisäänkäynnin sivuikkunat

4 kpl

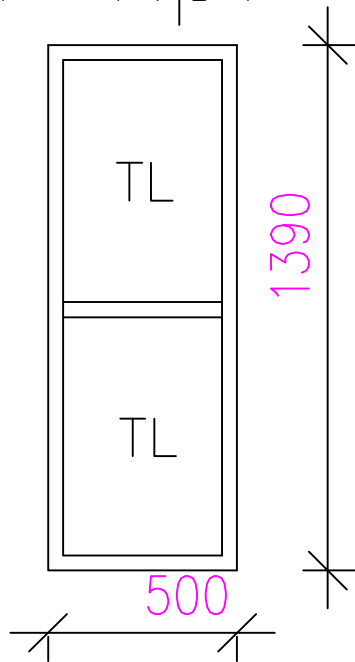

u-arvotavoite $\leq 0,8W/m^2K$

Pääurakoitsija vastaa runko-
aukkojen mitoittamisesta
runkoseinälle ja ikkunoiden
tarkistusmittauksesta
hirsiseinien vanhoihin
aukkoihin, riverako noin
10–15mm

–Karapuut uusitaan kaikkine
riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen
höyrynsulkuteippaus karmin
reunasta karapuun yli hirren
reunaan

–Ulkopintaan
ilmansulkupaperi nidottuna
karmin reunaan ja hirren
reunaan.

IKKUNAT, puurakenteiset ilman alumiinilistoja ulkopinnassa
Kiinteä lämpölaselementti-ikkuna, uloin lasi laminoitu turvalasi
(4+4mm, kestävyysluokka P1A) , murtautumisen vaikeuttamiseksi
Värit, ulkopinta valkoinen RAL9010,
kaikki muut puupinnat kirkas kuultokäsittely 3x
(rakennus peruslämmöllä, lakkapinta ei sovellu)
Yläkarmiin Biobe 400mm tai vastaava.
Asennusreiät valmiit, vaalean ruskeat peitetulpat toimitukseen,
KARMISYVYYS >200–220mm, tehtaan vakiomitta
Koristeristikot irroitettavat, noin karmin levyiset, säännölliseen
2–ruutuiseen jakoon

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			IKKUNAKAAVIO 4	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ikkunakaavio_4 Pääsisäänkäynnin sivuikkunat	1:20
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20-10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	