


2kpl oik
1kpl vas

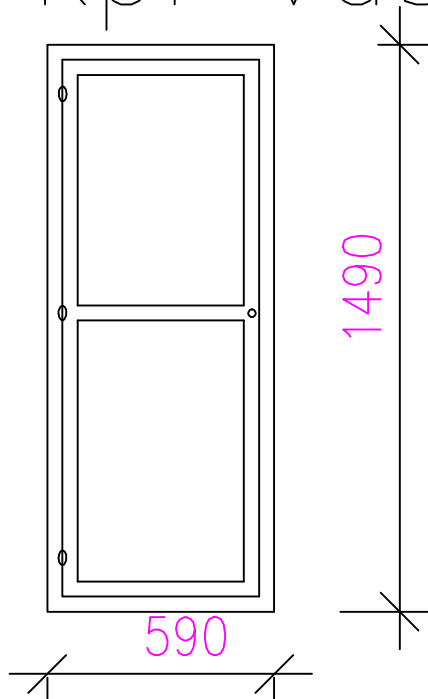

u-arvotavoite $\leq 0,8W/m^2K$

Pääurakoitsija vastaa runko-
aukkojen mitoittamisesta
runkoseinälle ja ikkunoiden
tarkistusmittauksesta
hirsiseinien vanhoihin
aukkoihin, riverako noin
10–15mm

–Karapuut uusitaan kaikkine
riveineen

–Kiinnitykset ruuvein

–Sisäpintaan tiukkaliimainen
höyrynsulkuteippaus karmin
reunasta karapuun yli hirren
reunaan

–Ulkopintaan
ilmansulkupaperi nidottuna
karmin reunaan ja hirren
reunaan.

IKKUNAT, puurakenteiset ilman alumiinilistoituksia ulkopinnassa
Lasitukset, sisäpuite kaksilasinen eristyslaselementti, ulkopuite tasolasi, TPE-tiivistet
sisäpuitteeseen 2x, ulkopuitteen ja listan väliin 1x
Värit, ulkopinta valkoinen RAL9010, kaikki puupinnat kirkas kuultokäsittely 3x
(rakennus peruslämmöllä, lakkapinta ei sovellu)
Kilvet, painikkeet, tappisaranat sinkityt (tehtaan vakiot), osat kiinnitettyinä, kaikkiin
ikkunoihin kiintopainikkeet, aukkipitolaite ja alumiiniverkko-hyttyspuite, yläkarmiin Biobe
400mm tai vastaava.
Asennusreiät valmiit, vaalean ruskeat peitetulpat toimitukseen,
KARMISYVYYS >200–220mm, tehtaan vakiomitta

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			IKKUNAKAAVIO 8	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ikkunakaavio_8 Veskien ikkunat	1:20
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20-10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	